EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60127946

PUBLICATION DATE

08-07-85

APPLICATION DATE

14-12-83

APPLICATION NUMBER

58235454

APPLICANT: FANUC LTD;

INVENTOR:

MATSUMURA TERUYUKI;


INT.CL.

B23Q 15/00

TITLE

SELECTION OF TOOL FOR

GROOVE-CUTTING WORK IN AUTOMATIC PROGRAMMING

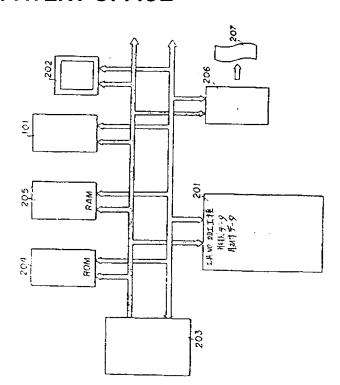

ABSTRACT :

PURPOSE: To permit automatic selection of tools by previously memorizing the share-point width of each groove cutting tool and selecting the tool having the max. share-point width among the tools having the share-point width less than the max. groove width among the groove parts having a specified part shape.

CONSTITUTION: For each tool, a memory 201 having tool No., the designation of the working process in which the tool is used, the shape data of the tool, and the tool installation data memorized is provided. When groove cutting as working process is input, a CPU203 checks-up the shape of the part which is input and lists-up all the groove parts, and the number M or grooves is obtained. Then, the groove width Wi larger in the i-th order is obtained among all the groove parts, and the tool having the share-point width WNj larger in the i-th order among the tool used in groove cutting work is selected. The effective groove width W and the share-point width WNj in consideration of the finishing part in the above-described groove width Wi are compared, and when W≥WNj, the above-described tool is selected as the working tool for the groove part having the groove width larger in the i-th order.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 127946

⑤Int.Cl.¹

識別記号

厅内整理番号

⑤公開 昭和60年(1985)7月8日

B 23 Q 15/00

A - 7716 - 3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

❷発明の名称

自動プログラミングにおける構加工用工具の選別方法

②特 願 昭58-235454

郊出 顧 昭58(1983)12月14日

 0発明者
 期

 0発明者
 期

 0発明者
 田中

甫 日野市旭が丘3丁目5番地1 真 樹 日野市旭が丘3丁目5番地1 ファナック株式会社内ファナック株式会社内

の発明者 田中 久仁夫の発明者 松村 輝幸

日野市旭が丘3丁目5番地1 日野市旭が丘3丁目5番地1 フアナツク株式会社内 フアナツク株式会社内

⑩出 願 人 ファナック株式会社 ⑩代 理 人 弁理士 斉藤 千幹 日野市旭が丘3丁目5番地1

明知母の浄電(内容に変更をし) 明 相 費

1. 発明の名称

自動プログラミングにおける海加工用工具の盈

2.特許請求の範囲

ミングにおける溝加工用工具の資別方法。

(3) 刃先幅のほうが大きいとき、次に大きい海加工用工具の刃先幅と第;番目に大きい溝幅とを 比較し、刃先幅のほうが小のとき 該海加工用工具 を第;番目に大きい溝幅を有する溝部の綱加工用 工具として産別し、刃先幅のほうが大きければ以 後同様に大きい溝幅とを比較して刃先幅のほうが小 番目に大きい溝幅とを比較して刃先幅のほうが小 さいとき溝加工用工具を選択することを特徴とす る特許請求の範囲第(2)項記載の自動プログラ

(4) 実際の瑕幅から仕上げ代を差し引いた値を 前記海幅とすることを特徴とする特許請求の範囲 第(1) 項または第(2) 項または第(3) 記載 の自動プログラミングにおける海加工用工具の選 別方法。

(5) 海幅以下の刃先幅を有する海加工用工具が存在しないとき該海幅を表示することを特徴とする特許請求の範囲第(4) 項記載の自動プログラミングにおける海加工用工具の盗別方法。

特開曜60-127946(2)

3. 発明の詳細な説明

く産業上の利用分野>

本発明は自動プログラミングにおける海加工用工具の週別方法にかかり、自動的に、しかも最も効率よく加工できる海加工用工具を超別できる海加工用工具の週別方法に関する。

<従来技術>

 れ、しかもNCデータの自動計算が開始され、かって具通路が図形表示されてNCデーブが作成される。かかる自動プログラミング装置によるプログラミング方法は具体的に説明すると、以下のステップからなっている。すなわち、

- (1) 紫材の材質の選択ステップ、
- (2) 図面形式の選択ステップ。
- (3) 紫材形状と寸法の入力ステップ。
- (4) 加工形状と寸法人力のステップ、
- (5)機械原点とタレット位置入力ステップ。
- (6) 工程の選択ステップ、
- (7) 工具の選択ステップ.
- (8) 加工範囲や切削条件の決定ステップ。
- 19) 工具道路の計算ステップ、

よりなり 間次必要なデータ を入力して 最終的に N C データ (N C テープ) が作成される。 第 1 図は 自動 プログラミング機能付き N C 装置に使用される 操作盤の構成図であり、 (a 1 操作盤 1 0 1 を自動 プログラミングユニット用として用いるか (F A P T モードという) あるいは N C ユニット

用として用いるか(N C モードという)の**歴状情 役を出力する二名択一避択キー群101aと、** (h) 自動プログラミングユニット用として用い られるキー群101bと、 (c) NCユニット用 として用いられるキー群101cと、 (d) デー ク入出力装置を自動プログラミングユニットある いはNCユニットのいずれかに接続するかを選択 する 1 / O 歴択キーBY 1 0 1 d と、 (c) 自動プ ログラミングユニットとNCユニットに共通に用 いられるデータ入力キー群101cを有している。 二者択一キー101aはランプ付きのFAPTキ - 1 0 1 a - 1とランプ付きのNCキー10 1 a - 2 を有し、 F A P T キ - 1 C) a - 1 を抑すと FAPTモードになり、換作盤101は自動プロ グラミングユニット用として動作し、キー群10 1cは押しても無効になり又データ入力キー群ま O leは自動プログラミングユニット用として動 作する。一方、NCキー101a-2を押すとN Cモードになり、操作盤101はNCユニット用 として動作し、キー群101ヵは押しても無効に

なり、又デーク入力キー群101eはNCユニッ ト用として動作する。自動プログラムのためのキ 一群1016は自動プログラミングにおける種々 の状態をセットする状態セットキー101b-1 ~ 1016-6,作業指示キ-1016-7~1 0 1 b - 1 0 、NC加工データを自動プログラミ ングユニットからNCユニットへ転送するための 転送キー101b-11を有している。尚、状態 セットキーであるBACKキー101b-1はデ - 夕入力しているときカーソルを戻すためのキー、 WIDEキー101b-2は表示を拡大するため のキー・・であり、作業指示キーのうちROキー 101b-1は自動プログラミング開始と次のス テップへの移行を指示するキー、R)キー101 b - 8はFAPTモード時に面面に表示されてい る入力内容を修正するときなどに押されるキー、 R 2 キー 1 0 1 b - 9 は材質ファイルやツーリン グファイルの入出力などに用いられるキー、R3 キー101b-10は途中で自動プログラミング を打ち切りたいときなどに抑されるキーである。

特開昭60-127946(3)

NCユニット用のキー群101cは種々の機能キ - 101c-1~101c~6、面面のページ切 門キー1 U 1 c - 7 ~ 1 0 1 c - 8、カーソル移 動 4 - 1 0 1 c - 9、10 1 c - 10、および作 成されたNCデータに基づいてNC制御を開始さ せるスタートキー」01c-11を有している。 尚、OFSETキー101c~1はオフセット量 の表示と設定に用いられ、POSキー101c-2は現在位置表示に、PRGRMキー101c-3 はプログラムの内容を表示あるいは現在実行中 のブロックと次のブロックを表示させるために、 PARAMキー101c~1はパラメータの表示 と設定のために、ALAMキー101c-5はァ ラームの内容表示のために・・・使用される。 前、101b, 101cのキー群の機能はその全 部あるいは一部をソフトキーとしてCRT機能上 に機能表示させることにより代用することも可能 である。 I / O 選択キー群 I O I dはFAPTモ 一ド及びNCモードいずれのモードにおいても有 効であり、データ入出力装置を自動プログラミン

グュニットに接続するためのFAPTキー101 d ー1 とデータ入出力装置をNCユニットに接続するためのNCキー101 d ー2 を有している。テータ入力用キー群101 e は、四則廣算の実行に用いられるキー群101 e ー2 と、いのまの大人の大力になった。カーのキートップ右下に表示されているファルファーのキートップ右下に表示されているファルファールンドを行している。なお、シンボリックキーは動して機能する。

さて、FAPTキー101a-1を押してFAPTキードにし、しかる後ROキー101b-7を押せばグラフィック画面に第2図(A)に示すように自動プログラミングのステップを選択するための画像が表示される。この状態で数値1キーを押して、NLキーを押せばグラフィック画面に第2図(B)に示すように素材の材質を示す名称とそのメニュー番目が表示され、かつ材質の問い

かけ文が表示される。これにより、素材の材質が アルミニウムであれば越アルミニウムに対応する ノニュー番号 4 をシンポリックキーを用いて入力 し、ついで N L キーを押せば素材の入力が終了する。

ついで、ROキー1016-7を押せばグラフィック 図面に第2図(C)に示すように図面形式を示す4つの図面とそのメニュー番号1、2、3、4とが表示され、かつ座標系の関い掛けが表示される。すなわら、旋削加工の場合には設計図面は再き方により、第1象限、第2象限、第3象限はよび第4象限の4種類の座標系のいずれか1つの象限に記載されているので、図形表示面には、それぞれの座標系をあらわす図とともにい対応する象限を表わすな。しかる後、同級はする象限を表わする。しかる後、同級ははないに応じて設計図の部品が表現されていてNしキーを押せば必然系が選択される。

贮機系の避択が終了してROキー101b-7

を押せばグラフィック画面には第2図(D)に示すように素材形状とその寸法入力用の画面が表示され、該表示された内容をみながら素材形状及びその寸法値し、D、D。や基準線2Pの位置を入力する。すなわち、旋削加工の素材形状を大別すると丸棒か穴付き棒が、特殊形状(特殊素材)であるからそれらの絵とメニュー番号が第2図(D)に示すように要示され、表示された素材形状のなかから1つの素材形状をメニュー番号で選択し、かから1つの素材形状をメニュー番号で選択し、しかる後素材形状をメニュー番号で選択し、しかる後素材形状と寸法値の入力が終了する。

素材形状とその寸法値を入力して、ROキー101b-7を押せばグラフィックディスプレイ順面に座標軸と素材形状が描画され、かつ加工形状(部品形状)の周いかけ文が表示される。従って該問い掛けに応じて設計画面をみながら部品形状通りに形状シンボリックキー(1、一、↓、一、ノ、V、、ビ、、、)、Gで示されたキー)、面と

36日曜60-127946(4)

り餌を示すひキー、海郎を示すなキー、丸みずけ を示すれも一、ねじ部を示すTキー、ぬすみ部を 示すNキーを操作して部品形状を入力する。尚、 部品形状の1つの要素を形状シンポリックキーを 押して入力する毎に該要素の寸法の問い掛けが表 示され、該問い掛けに応じて設計図面からひろっ た寸法を入力する。たとえば、海部を示すGキー を押圧すると、(イ)遊師が次の要素上に存在す るのか、手前の製造上に存在するのか、(ロ)溝 の方向、 (ハ) 海幅WT、 (ニ) 海の探さDTな どが問い掛けられるからこれら問い掛けに対し順 に所定のデータを入力する。尚、(イ)の問い掛 けに対して、淵が今から入力されようとしている 形状要素上に作られるのか、あるいはすでに入力 されている直前の形状要素上につくられるのかに 応して1または0を入力する。たとえば、シンポ リックキーが一、G、一と押された場合において 游が次の要素上に存在すれば第3 図(A)に示す 位置につくられ、海が手前の要素上に存在すれば 第3図(B)に示す位置に作られ、又シンポリッ

クキーが k、G、→と押された場合において渦が 次の要素上に存在すれば第3図(C)に示す位置 に作られ、渦が手前の要素上に存在すれば第3図 (D)に示す位置に作られる。また、(ロ)の問 い掛けに対し、滑が第4図(A)~(D)に示す 方向にある場合にはそれぞれシンポリックキー ・(左)、4(下)、4(下)、→(右)を押圧 して禍の方向を入力する。

以上により、全要素の部品形状と寸法の入力が 終了すれば入力された部品形状及び寸法に応じて 加工部品の形状が第2図(E)に示すようにグラ フィックディスプレイ晒面に表示される。

しかる後、ROキー1016-7を押せば画面に第2図(F)に示すように加工形状とクレットと機械原点の位置関係図が表示され、かつNCデータ作成に必要となる機械原点とクレット放函位置の間い掛けが表示される。そして、該側い掛けに応じて形状シンボリックキーより所定の数値を入力すれば機械原点とクレット旋回位置の入力が終了する。

ば グ ラ フ ィッ り ディス ブ レ イ 顔 面 に 第 2 図 (G) に 示 す よ う に 加 工 工 程 逸 択 の た め の 問 い 掛 け が 表 示 さ れ る 。 す な わ ら 、 」 つ の 部 品 を 旋 盤 で 加 工 す な と き 加 工 工 程 は (イ) セ ン タ モ ミ 、 (ロ) ド り り ン グ (ハ) 外 形 荒 加 工 、 (ニ) 内 径 荒 加 工 、 (ま) 外 形 中 仕 上 げ 加 工 、 (チ) 内 径 中 仕 上 げ 加 工 、 (チ) 内 径 仕 上 げ 加 工 、 (チ) 内 径 仕 上 げ 加 工 、 (チ) 内 径 仕 上 げ 加 工 、 (チ) 内 径 仕 上 げ 加 工 、 (チ) カ ど む あ る か ら 、 こ れ ら 加 工 工 程 名 称 が メ ニュ ー 番 号 と と も に 表示 さ れ る 。 従って 、 ど の 加 工 工 程 を 行 う か に む

一機振原点とクレット旋回位置の入力が終了すれ

ついで、上記人力した加工工程の加工に使用すべき工具の関い掛けが第2図(日)に示すように表示されるから、該関い掛けに応じて工具番号、工具依置補近番号を入力する。工具番号と工具位置補近番号が入力されると、入力されたデータは Tコードに変換され、両面右上部に第2図(1) に示すように該丁コードと各軸の工具位置補近値

じて頭面に表示されている所質の加工工程名称を

メニューあ号で入力し、NLキーを抑す。

が表示され、同時に工具形状データの問い掛け文 が顔面の下側に表示される。そして、該問い掛け に応じて工具の刃先半径RN、切り刃角AC、刃 **先角AN、仮想刃先位置XN、2N、刃先帽WN** (満切りパイトのみ)、タレットへの工具の取り 付け角AS、取り付け位置XS,2Sを入力する。 第5図は各種工具の形状説明図であり、切り刃角 ACの正方向は主切り刃(図中、太線部分)を中 心に反時計回り、刃先角ANの正方向は主切り刃 を中心に時計回りである。第6図は加工状態時に おけるタレットへの工具の取り付け法説明図であ り、刃物がどの方向のとてについているかを取り 付け角ASと取り付け位置スS、XSで表現して 入力する。尚、取り付け角ASの正方向は反時計 方向である。又、TRはクレット、TRCはクレ ットの中心、TCは刃物である。

使用工具データの入力が終了すればグラフィックディスプレイ画面には第2図(J)に示すように入力した加工工程を加工するための切削条件の問いかけ文が表示され、該問い掛けに応じてクリ

特開昭60-127946(5)

アランス最CX、C2、仕上げ代、TX、T2、 切り込み乗り、戻し逃げ趾U、切削速度V、送り 速度F1、F2、F3などの切削条件を入力する。

切削条件の入力が終了すればグラフィックディスプレイ時面には第2図(K)に示すように加工工程の切削方向の問いかけ文が要示される。この切削方向の入力ステップは(ィ)第7図(A)に、示すように一× 軸方向に向けて工具を移動させて加工するのか、あるいは(ハ)+× 軸方向、(ニ)+ 2軸方向に向けて工具を移動させて加工するのか、あるいは(ハ)+× 軸方向、(ニ)+ 2 軸方向けて工具を移動させて加工するのか、あるいは(ハ)+× 軸方向、(ニ)・・・を決定するステップであり、(ィ)の場合には形状シンボリックキーのうち↓キーを押し、(ロ)の場合には一・・・を、(ニ)の場合には一・・・を、(ハ)の場合には1キーを、(ニ)の場合には一・・・を押して切削方向を入力する。

切削方向の入力が終了すればグラフィックディスプレイ両面に前記入力した加工工程により加工する領域 (加工領域) 決定のための図形が第8図に示すように表示される。すなわち、画面には素

材形状、カーソルC1、C2、加工領域の問いかけ文がなどが表示される。尚、カーソルは加工形状に沿って2つ表示され、一方は加工領域の給点を入力するために、また他方は加工領域の終点を入力するために用いられる。また加工形状は実線で、素材形状は点線で表示される。

加工領域の入力が終了するとグラフィックディスプレイ両面には 該入力した 加工領域部分を削り取ったあと の残りの 業材形状が表示され、 同時に前記入力した工具と同一工具で別の領域を切削するかの問いかけ文が表示される。

四一工具で別の領域を切削する場合にはその旨を入力する(数値1キーとNLキーをおす)と共に、切削方向と該領域を入力する。たとえば、第9 図に示すように海加工工程が2 個所 (G 1 。 G 2 部分) ある場合において、それぞれ同一の工具で海加工する場合には、海部G1の加工領域データ入力後、数値1キーとNLキーを押し、しかる後牌部G2 の加工領域データを入力する。

一方、同一工具で別の領域を切削する必要がな ければ数値 0 キーと N L キーを抑す。

以上により、第1の加工工程の加工に必要なデークを入力し終われば最終部品形状を得るために別の加工工程が必要かどうかをオペレータが判断し、必要であればROキー101b-7を押す。 これにより第2図(A)に示すように自動サログ <従来技術の欠点>

以上のように、従来方法では加工工程毎に、該加工工程で使用する工具の工具番号、工具位置物正番号、各種工具形状データ、工具取り付けデータをプログラマが入力しなくてはならないため、傑作が面倒であると共に、プログラミング時間が長くなる欠点がある。

特開報 (i0-127946 (6)

又、海加工工程における海加工用工具の選択に おいては、幅広の海加工用工具を用いて効率よく 海加工できる場合であっても、幅狭の工具を選択 してしまう場合があり好ましくなかった。

<発明の目的>

本発明の目的は海加工用工具を自動的に避別でき、しかもいちいち工具形状データや工具取り付けデータを入力する必要がない自動プログラミングにおける液加工用工具の選別方法を提供することである。

木発明の別の自的は最も効率よく潤加工できる 溝加工用工具を自動的に選択できる溝加工用工具 の混別方法を提供することである。

イ発明の概要>

 ・)に大きい海幅を、第(1 - 1)番目に火きい 海幅を有する海部加工用として選別された海加工 用工具の刃先幅との大小を比較し、刃先幅のほう が小のとき、海部の河加工用工具として、 海幅を育する海部の河加工用工具として、 別先幅のほうが火きいとき、次に火きが海上の 工具に、次に火きが水きに、大きい海加工用が 工具に、大きい海に、 でのほうが水きに、大きい海に、 でののほうが火きに、大きいと、 では、大きい海に、 でののほうが水きに、 でののほうが水きに、 でののほうが水きに、 でののほうが水きに、 でののほうが水きに、 でののは、 でののは、 でののは、 でののは、 でののは、 でのが水とき、 でのが水とを、 でいる。 でい

<実施例>

第 1 0 図は本発明の実施例ブロック図、第 1 1 図は本発明の処理の流れ図、第 1 2 図は本発明の 輝加工用工具の選別装盤説明図である。

第10図において、20)は不椰発性のメモリであり、数ノモリには予め工具毎に工具番号と、

該工具が用いられる加工工程名称と、工具形状データと、工具取り付けデータとが記憶されている。
2 0 2 ログラフィックディスプレイ装置、2 0 3
ロブロセッサ、2 0 4 ロ制御プログラムを記憶する R O M、2 0 5 は操作盤 1 0 1 から入力されたデータ、処理結果、作成された N C データを記憶する R A M、2 0 6 は作成された N C データを組集すって、パフルカセットなどの外部記憶製体 2 0 7 に出力する N C データ出力装置である。

換件盤101から、従来方法と同様にグラフィックティスプレイ動面と対話的に繋材の材質、設計図面の形式、繋材の形状とその寸法値、部品形状とその寸法値、機械原点とクレット旋回位置、加工工程を入力する。そして、加工工程として海加工が入力されると本発明にかかる潜加工用工具の自動選別処理が開始される。商、神加工用工具の設別基準は

(*) 全海部のうち最大海幅をW_とするとき、 W_以下の対光幅を有する海加工用工具の中から最大の対光幅を有する工具を選択し、該刃先幅以上 の海幅を有する溝部を該工具を用いて加工し、

(b) 該刃先幅以下の溝部のうち最大溝幅をWmとするとき、Wm以下の刃先幅を有する溝加工用工具の中から最大の刃先幅を有する工具を選択し、 該刃先幅以上の溝幅を有する消部を該工具を用い て加工し、

(c) 以下、(b) の基準に従って、神加工用工具を選択する。尚、上記選別基準における海幅は、実際の海幅 G w (第 1 2 図参照) から工具両端の仕上げ代(既知) Twを差し引いた実効海幅(G w - 2 ・Tw)とする。

(イ) 従って、加工工程として海加工工程が入力されるとプロセッサ 2 0 3 はまず入力された部品形状データをチェックして、全海保をリストアップすると共に、海数Mを求める。

(ロ) ついで、プロセッサ 2 0 3 は 1 → 1 、 1 → j とする。

(ハ) しかる後、プロセッサ203は全牌部の 中から第:番目に大きい滑幅Wiを求める。

(二)海幅Wiがもとまればプロセッサ203

特開昭50-127946 (ア)

はメモリ201より、溝加工工程に用いられる工具のうち第1番目に大きい万光幅WNjを有する工具を検索する。

(非) ついで、次式により仕上げ代Twを考慮 した実効游幅Wを求め

 $W = W_{i} - 2 \cdot \Upsilon_{w} \tag{1}$

しかる後次式

w≳wnj

(2)

が成立するかどうかを判別する。

(へ) (2) 式が満たされれば数工具を、第 i 番目に大きい游幅を有する海部の加工用工具とする。

(ト)ついで、次式

i + 1 → i

によりょを1増加する。

(チ) そして、i > Mかどうかを判別し、1 ≤ Mであればステップ (ハ) 以降の処理を繰り返す。 又i > Mであれば溝加工用工具の盈別処理を終了する。

(り) 一方、ステップ (ホ) の判別処理におい

4 . 図面の新巣な説明

第1 図は操作窓の構成図、第2 図は従来方法を設明するための表示例説明図、第3 図第4 図は薄にはける形状データ人力法説明図、第5 図は工具形状説明図、第6 図はタレットへの工具取り付け説明図、第7 図は切削方向入力の説明図、第8 図は加工領域の入力説明図、第9 図は同一工具による加工場所が2 以上ある場合の説明図、第1 0 図は本発明の処理の流れ図、第1 2 図は溝加工工具実効構幅の説明図である。

1 0 1 · · 操作盤、 2 0 1 · · · ッ ー り ン グ フ ァ イ ル 、 2 0 2 · · グ ラ フ ィッ ク デ ィス プ レ イ 装 置 、 2 0 3 · · プ ロ セッ サ 、 2 0 4 · · R O M 、 2 0 5 · · R A M 、 2 0 6 · · N C デ ー タ 出 力 抜 置

特許山原人プァナック株式会社代理人弁理士療験千幹


て (2)式が満たされなければ次式により j+1→j


」を1増加し、」と溝加工用工具数 N との大小判別する。そして、 j ≤ N であればステップ (ユ) 以路の処理を繰り返す。


(ス) メモリ 2 0 1 に登録してある全海加工工具に対し (2) 式が成立しなくなれば (j>Nとなれば) プロセッサ 2 0 3 は (2) 式を満たす刃 先幅を表示して処理を終了する。しかる後、ブログラマは表示をみながら従来方法と同一手順で工具データを入力することになる。

<発明の効果>


以上説明したように、本発明によれば、海幅と工具の刃光幅とを考慮して最も効率よく海加工できる工具を自動的に選択でき、しかもいちいち上具形状データを入力する必要がないから操作がよく、プログラミング時間を短縮できる。又、該当工具がみつからない場合には海加工できる工具の刃先幅を表示するようにしたから以後の処理が簡単になった。

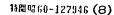


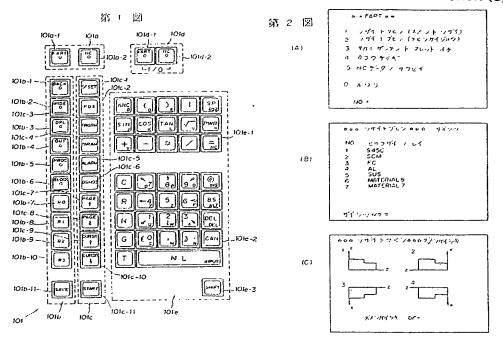


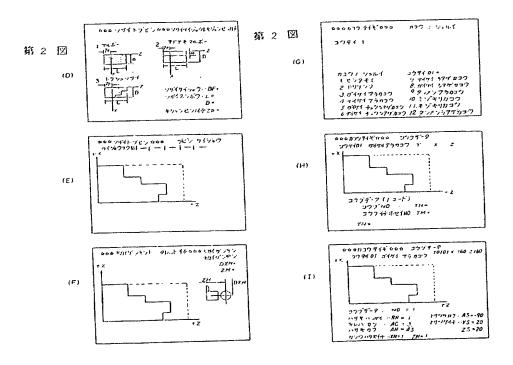

持周昭60-127946(9)

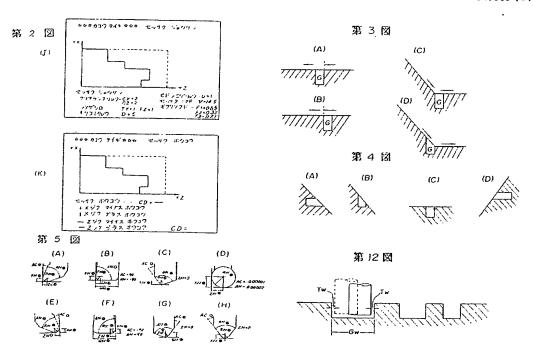

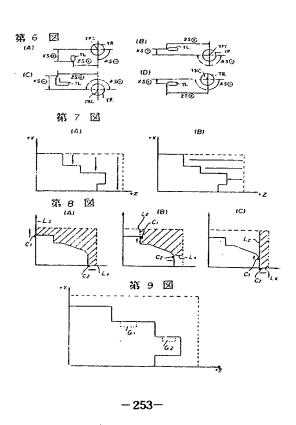

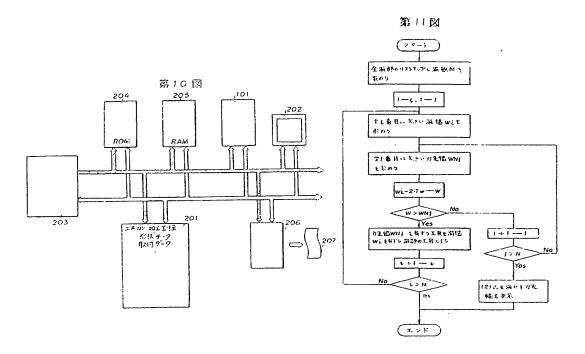

手続補正書(方式)

昭和59年04月26日

特 許 庁 長 宮 - 若杉和夫 段

事件の表示

NN和 5 8 年特許顯第 2 3 5 4 5 4 号

新明の名称

自動プログラミングにおける溝加工用工具の選別方法

3 油正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都日野市旭が丘 3 丁目 5 番地 1

氏名(名称) ファナック株式会社

代表者 葡菜精名新門

人 ூ

住的 〒101 東京都千代田区椴冶町2丁目5番14号 (住的 〒101 駅原都平代田区域信酬 21日 30 (258) 0450 日本電機ビル2 修 電話 03(258) 0450 氏名 (8471) 弁理士 29万 万要 〒 東京 1 福正命令の日付 昭和59年03月07日

5 福莊命令の日付 昭和59年03月07日

(発送日 昭和53年03月27日)

補正の対象

明細器

(59 4.26 7 補正の内容 明細書の浄書(内容に変更なし)

-254-